

## Analogue temperature transmitter Model T91.10 / T91.20



Model T91.10



Model T91.20



### 1. Intended use

The model T91.10 / T91.20 temperature transmitter is a universal transmitter, configurable via a PC, for use with resistance thermometers and potentiometers.

The instrument has been designed and built solely for the intended use described here, and may only be used accordingly.

The technical specifications contained in these operating instructions must be observed. Improper handling or operation of the instrument outside of its technical specifications requires the instrument to be taken out of service immediately and inspected by an authorised WIKA service engineer.

The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on operation contrary to the intended use.

### 2. Safety instructions

**!** When mounting, commissioning and operating these transmitters, it is important to observe the respective national safety precautions and regulations in effect (e.g. IEC 60364). Nonobservance of the applicable regulations may cause severe injury to persons or damage to equipment. Only staff with suitable qualifications should work with these transmitters. Before commissioning, check the instrument's suitability for the intended application. In particular, it is important to observe the ambient and operating limits as specified in the chapter 9 "Specifications".

### 3. Mounting

Model T91.10 head mounting transmitters are designed to be mounted on a measuring insert in a DIN Form B connection head. Model T91.20 head mounting transmitters are designed to be mounted on a measuring insert in a Form J connection head. The connecting wires of the measuring insert must be approx. 50 mm [1.97 in] long and insulated.

### 4. Maintenance

The temperature transmitters described here are maintenance free! The electronics do not incorporate any components which could be repaired or replaced. Depending upon operating conditions, it may be advisable to check the calibration of the transmitter yearly.


### 5. Electrical connections

These transmitters have an internal galvanic connection between the sensor input and analogue output. No external connection should be made (for example, by earthing) between the connected temperature sensor and analogue output! For this reason it is best to use isolated thermocouples. For flying leads we recommend using crimped connector sleeves. To connect a thermocouple: Make sure that the thermocouple is connected with the correct polarity. If the cable between the thermocouple and the transmitter must be extended, only use the appropriate thermal or compensating cable for the connected thermocouple type.

### 5.1 Sensor input Pt100

#### Model T91.10.104

Pt100 in 2- or 3-wire connection. For a 2-wire connection the resistance of the wires affects the measurement results. Therefore this circuit should only be selected if the wires are short, or accuracy requirements are low. If using a 2-wire connection, always connect a jumper between input terminals 5 and 6. Transmitter output signal: 0 ... 10 V / 3-wire technology

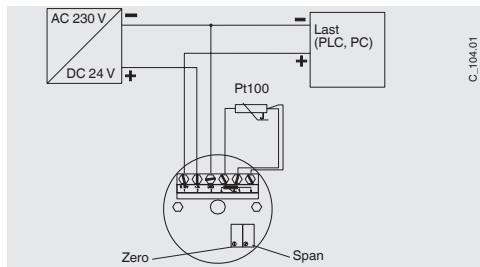


C\_104.01

#### Model T91.10.424

Pt100 in 2-wire connection

Transmitter output signal: 0 ... 10 V / 3-wire technology

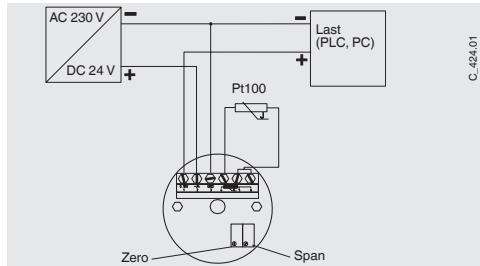


C\_424.01

#### Model T91.20.143

Pt100 in 2-wire connection

Transmitter output signal: 4 ... 20 mA / 2-wire technology

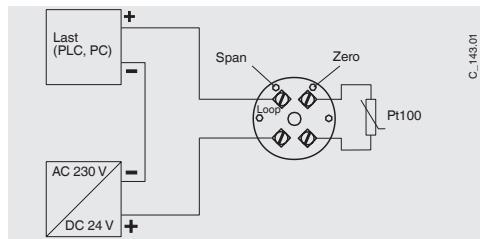


C\_143.01

### 5.2 Sensor input thermocouple

#### Model T91.10.102


The positive lead of the thermocouple is connected to terminal TC+ on the transmitter and the negative lead to terminal TC-. Transmitter output signal: 0 ... 10 V / 3-wire technology

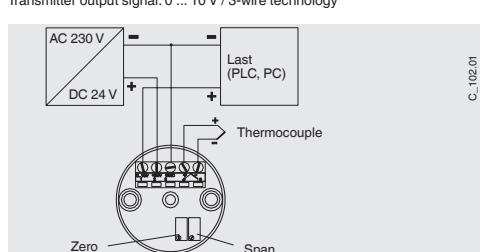

C\_102.01

## Model T91.20.141

The positive lead of the thermocouple is connected to terminal TC+ on the transmitter and the negative lead to terminal TC-.  
Transmitter output signal: 4 ... 20 mA / 2-wire technology

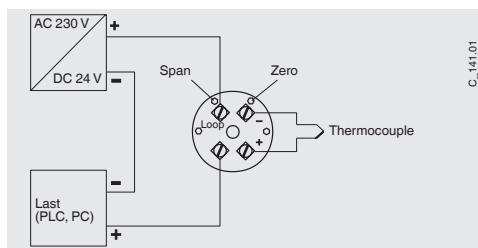

### 5.3 Electrical connection 0 ... 10 V output signal

Model	Connection terminals
T91.10	1 (+signal), 2 (+24V), 3 (-GND)

Maximum power supply: DC 15 ... 35 V (reverse-polarity protected) The output voltage follows the applied input signal linearly. Please note that the output can only be regulated to within approx. 0.002 V at the lower supply voltage (model T91.10.424 approx. 0.02 V).

### 5.4 Electrical connection 4 ... 20 mA loop

Model	Connection terminals
T91.20	loop + / -

Maximum power supply: DC 10 ... 35 V (reverse-polarity protected) In the current loop the transmitter and the indicator/processor are connected in series. The transmitter regulates the current in proportion to the input signal. The load can be connected either to the positive or negative terminals of the transmitter. With the load connected to the positive terminal, the power supply and load may not have a common earth.

## 6. Transmitter adjustment

Zero point and Span adjustment is carried out via potentiometers. These are on the upper face of the transmitter. The potentiometers are protected against accidental alteration. The zero-point potentiometer can be adjusted to make small corrections. After any adjustment of the span potentiometer, a complete adjustment of the transmitter is necessary.

### 6.1 Preparing the adjustment

Connect a suitable simulation source to the input of the T91 (Pt100 or thermocouple simulator). When simulating a Pt100, connect the simulator in a 2- or 3-wire configuration. We recommend the use of passive resistances. When simulating a thermocouple, the actual thermal temperature of the transmitter must be pre-set on the simulator (cold junction compensation).

- Connect a mA meter in the 4 ... 20 mA-loop or a multimeter to the 0 ... 10 V output signal
- Connect a suitable power supply to the transmitter

### 6.2 Adjustment of the 0 ... 10 V output signal

1. Set the simulator with approx. 1 V offset from the lower limit of the measuring range (e.g. -20 °C [-4 °F] = 1 V for measurement range -30 ... +70 °C [-22 ... +158 °F])
2. Turn the zero potentiometer Z, until the output signal (in our example -20 °C [-4 °F] = 1 V output signal) matches the desired value
3. Set the end value of the measurement range with the simulator, e.g. +70 °C [+158 °F] for measurement range -30 ... +70 °C [-22 ... +158 °F]
4. Turn the span potentiometer S, until the output signal (in our example 70 °C [+158 °F] = 10 V) matches the desired value.
5. Repeat step 1 and check signal (1 V)
6. Repeat step 3 and check signal (10 V)

### 6.3 Adjustment of the 4 ... 20 mA output signal

1. Set the lower value of the measurement range with the simulator, e.g. -30 °C [-22 °F] for measurement range -30 ... +50 °C [-22 ... +122 °F]
2. Turn the zero potentiometer Z, until the output signal shows the desired value

3. Set the end value of the measurement range with the simulator, e.g. +50 °C [+122 °F] for measurement range -30 ... +50 °C [-22 ... +122 °F]
4. Turn the span potentiometer S, until the output signal shows the desired value
5. Repeat step 1 and check output signal of zero point
6. Repeat step 3 and check output signal of span

### 6.4 Closing steps

Disconnect the simulator, the multimeter and the power supply.

## 7. Faults

When measuring with resistance thermometers or thermocouples, factors arising from the design and measuring technology used can falsify the results measured. The most important effects that can lead to faults are listed below:

Error	Possible cause
No voltage output	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ No supply voltage</li> <li>■ Display unit not working</li> <li>■ Circuit interruption in the supply line</li> <li>■ Only 4 ... 20 mA output: polarity in the loop is not correct</li> </ul>
Output signal 1) 0 V or. < 4 mA 2) corresponds to room temperature 3) > 10 V / > 20 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Short circuit in the Pt100</li> <li>■ Short circuit in the thermocouple</li> </ul>
Temperature read out too low/fluctuates	Sensor break
Read out obviously too high or too low	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Moisture in the sensor or in the sensor wire</li> <li>■ Not correct compensation wire or incorrect thermocouple</li> </ul>
If the measuring point is heated up the output signal reduces	Thermocouple polarity incorrect
When only one pole of the thermocouple is connected, a value is still displayed	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Electromagnetic disturbances are coupled to the input lead</li> <li>■ Through poor galvanic isolation, and poor insulation, parasitic voltages are present, e.g. through the thermal insulation</li> </ul>
Displayed value obviously incorrect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Electromagnetic disturbances are coupled to the input lead</li> <li>■ Parasitic galvanic voltages, e.g. as a result of moisture in the compensation cable insulation</li> </ul>
Displayed temperature is too low by a constant amount	Reference junction temperature compensation has failed

## 8. Disposal

Incorrect disposal can put the environment at risk.  
Dispose of instrument components and packaging materials in an environmentally compatible way and in accordance with the country-specific waste disposal regulations.



Do not dispose of with household waste. Ensure a proper disposal in accordance with national regulations.

Technical alteration rights reserved.



WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG  
Alexander-Wiegand-Straße 30  
63911 Klingenberg/Germany  
Phone (+49) 93 72/132-0  
Fax (+49) 93 72/132-406  
info@wika.de  
www.wika.de

## Analoger Temperaturtransmitter

**Typ T91.10 / T91.20**



Typ T91.10



Typ T91.20



## 1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Temperaturtransmitter Typ T91.10 / T91.20 ist ein universeller, via PC konfigurierbarer Transmitter für Widerstandsthermometer und Potentiometer. Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.

Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Handhabung oder ein Betreiben des Gerätes außerhalb der technischen Spezifikationen macht die sofortige Stilllegung und Überprüfung durch einen autorisierten WIKA-Servicemitarbeiter erforderlich.

## 2. Sicherheitshinweise

**Beachten Sie unbedingt bei Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieser Transmitter die jeweils gültigen nationalen Sicherheitsvorschriften (z. B.: IEC 60364).**

Nicht beachten der entsprechenden Vorschriften können schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden auftreten. Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf an diesem Gerät arbeiten. Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die Eignung für die jeweilige Anwendung.

Beachten Sie insbesondere die im Kapitel 9 „Technische Daten“ genannten zulässigen Umgebungs- und Betriebsbedingungen.

## 3. Montage

Transmitter des Typs T91.10 sind vorgesehen zur Montage auf einem Messeinsatz im DIN-Anschlusskopf der Form B. Transmitter Typ T91.20 zur Montage auf einem Messeinsatz im Anschlusskopf der Form J. Die Anschlussdrähte des Messeinsatzes müssen ca. 50 mm [1,97 in] lang und isoliert ausgeführt sein.

## 4. Wartung

Die hier beschriebenen Temperaturtransmitter sind wartungsfrei! Die Elektronik enthält keinerlei Bauteile, welche repariert oder ausgetauscht werden könnten. Je nach Einsatzbedingungen empfehlen wir eine jährliche Kalibrierung der Transmitter.

## 5. Elektrische Anschlüsse


Bei den hier beschriebenen Transmittern besteht intern eine galvanische Verbindung von Sensoreingang und Analogausgang. Zwischen dem Sensor und der Versorgungs- bzw. Ausgangsspannung darf zur Vermeidung von Erdschleifen keine galvanische Verbindung bestehen. Es sind deshalb bevorzugt isolierte Thermoelemente zu verwenden. Bei Litzenadern empfehlen wir das Verwenden von gecrimpten Adernhülsen. Bei Anschluss eines Thermoelementes: Achten Sie auf polaritätsrichtigen Anschluss des Thermoelementes. Verwenden Sie nur Thermo- bzw. Ausgleichsleitungen entsprechend dem angeschlossenen Thermoelementtyp, falls die Leitung zwischen Thermoelement und Transmitter verlängert werden muss.

## 5.1 Sensoreingang Pt100

### Typ T91.10.104

Pt100 in 2- oder 3-Leiter-Schaltung. Bei der 2-Leiter-Schaltung geht der Widerstand der Zuleitung in das Messergebnis mit ein. Deshalb sollte diese Schaltung nur bei kurzen Leitungslängen oder geringen Genauigkeitsanforderungen gewählt werden. Bei der 2-Leiter-Anschlusschaltung muss zwischen den Anschlüssen 5 und 6 eine Brücke gesetzt werden.

Ausgangssignal des Transmitters: 0 ... 10 V / 3-Leiter-Technik

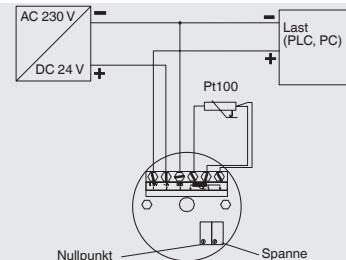


C\_104.01

### Typ T91.10.424

Pt100 in 2-Leiter-Schaltung

Ausgangssignal des Transmitters: 0 ... 10 V / 3-Leiter-Technik

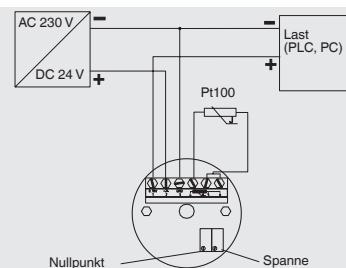


C\_424.01

### Typ T91.20.143

Pt100 in 2-Leiter-Schaltung

Ausgangssignal des Transmitters: 4 ... 20 mA / 2-Leiter-Technik

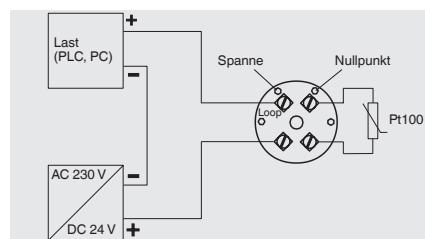


C\_143.01

## 5.2 Sensoreingang Thermoelement

### Typ T91.10.202

Plussschenkel des Thermoelements wird mit Klemme TC+ und Minusschenkel mit Klemme TC- des Messumformers verbunden.

Ausgangssignal des Transmitters: 0 ... 10 V / 3-Leiter-Technik

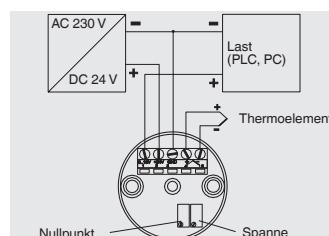


C\_102.01

## **Typ T91.20.141**

Pluschenkel des Thermoelementes wird mit Klemme TC+ und Minusschenkel mit Klemme TC- des Messumformers verbunden.

Ausgangssignal des Transmitters: 4 ... 20 mA / 2-Leiter-Technik

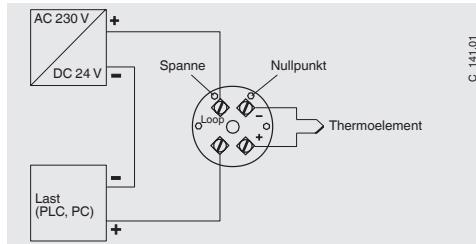

### **5.3 Anschluss des 0 ... 10 V Ausgangsignals**

<b>Typ</b>	<b>Anschlussklemmen</b>
<b>T91.10</b>	1 (+Signal), 2 (+24V), 3 (-GND)

Maximal zulässige Klemmspannung: DC 15 ... 35 V (verpolssicher)  
Ausgangsspannung folgt linear dem am Eingang anliegenden Temperatursignal. Ausgang lässt sich bis etwa 0,002 V an die untere Hilfsenergie aussteuern (Typ T91.10.424 bis etwa 0,02 V).

### **5.4 Anschluss der 4 ... 20 mA-Schleife**

<b>Typ</b>	<b>Anschlussklemmen</b>
<b>T91.20</b>	Loop + / -

Maximal zulässige Klemmspannung: DC 10 ... 35 V (verpolssicher)  
In der Stromschleife wird der Messumformer und die Anzeige-/Auswerteelemente in Reihe geschaltet. Dabei begrenzt der Messumformer den fließenden Strom in Abhängigkeit vom Eingangssignal. Die Bürde kann in den Plus- oder Minuspfad des Messumformers geschaltet werden. Bei einer Bürde im Plus-Pfad dürfen Stromversorgung und Bürde keine gemeinsame Masse haben.

## **6. Justieren der Transmitter**

Die Justage von Nullpunkt und Spanne wird mit Potentiometern durchgeführt. Diese befinden sich auf der Oberseite der Messumformer. Die Potentiometer sind gegen versehentliches Verstellen gesichert. Für geringe Nullpunkt Korrekturen ist der Zero-Regler zu verstellen. Nach dem Verstellen des Spannereglers ist evtl. eine Neu-Justage des Transmitters erforderlich.

### **6.1 Vorbereiten der Justage**

An den Eingang des T91 eine geeignete Sensor-Simulationsquelle anschließen (Pt100 bzw. Thermoelement-Simulator). Bei Simulation eines Pt100-Sensors den Simulator in 2- oder 3-Leiter-Technik anschließen. Wir empfehlen hierzu passive Widerstands-Dekaden. Bei Simulation eines Thermoelement-Sensors muss die tatsächliche Klemmen-Temperatur des Transmitters (Kaltfötstellenkompensation) am Simulator vorgegeben werden.

- In das 0 ... 10 V Ausgangssignal bzw. in die 4 ... 20 mA-Schleife ein Multimeter zum Messen des Ausgangssignals anschließen
- Transmitter mit Hilfsenergie versorgen

### **6.2 Justieren bei 0 ... 10 V Ausgangssignal**

1. Ein um ca. 1 V versetzten Anfangswert des Messbereiches am Simulator einstellen (z. B. -20 °C [-4 °F] = 1 V bei einem Messbereich -30 ... +70 °C [-22 ... +158 °F])
2. Nullpunkts-Potentiometer Z solange drehen, bis Ausgangssignal (in unserem Bsp. -20 °C [-4 °F] = 1 V Ausgangssignal) den gewünschten Wert hat.
3. Endwert des Messbereiches am Simulator einstellen, z. B. +70 °C [+158 °F] bei Messbereich -30 ... +70 °C [-22 ... +158 °F]
4. Spanne-Potentiometer S solange drehen, bis Ausgangssignal (in unserem Bsp. 70 °C [+158 °F] = 10 V) den gewünschten Wert hat
5. Schritt (1) wiederholen und das Signal (1 V) kontrollieren
6. Schritt (3) wiederholen und das Signal (10 V) kontrollieren

### **6.3 Justieren bei 4 ... 20 mA Ausgangssignal**

1. Anfangswert des Messbereiches am Simulator einstellen z. B. -30 °C [-22 °F] bei Messbereich -30 ... +50 °C [-22 ... +122 °F].
2. Nullpunkts-Potentiometer Z solange drehen, bis Ausgangssignal den gewünschten Wert hat

3. Endwert des Messbereiches am Simulator einstellen, z. B. +50 °C [+122 °F] bei Messbereich -30 ... +50 °C [-22 ... +122 °F].
4. Spanne-Potentiometer S solange drehen, bis Ausgangssignal den gewünschten Wert hat
5. Schritt (1) wiederholen und das Signal des NP kontrollieren
6. Schritt (3) wiederholen und das Signal der SP kontrollieren

### **6.4 Nachbereiten**

Simulator, Multimeter und Hilfsenergie abklemmen

## **7. Störungen**

Bei Messungen mit Widerstandsthermometern bzw. Thermoelementen können konstruktive und messtechnisch bedingte Einflüsse das Messergebnis verfälschen. Nachfolgend werden die wichtigsten Effekte aufgeführt, die zu falschen Messungen führen können.

<b>Fehler</b>	<b>Ursachen der Störung</b>
<b>Keine Spannung / kein Stromfluss am Ausgang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Keine Hilfsenergie</li> <li>■ Anzeigegerät defekt</li> <li>■ Kabelbruch in der Zuleitung</li> <li>■ Nur 4 ... 20 mA Ausgang; Polarität in der Thermo- schlaufe vertauscht</li> </ul>
<b>Ausgangssignal</b> 1) 0 V bzw. < 4 mA 2) Entspricht Raumtemperatur 3) > 10 V / > 20 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fühlerkurzschluss beim Pt100</li> <li>■ Fühlerkurzschluss beim Thermoelement</li> <li>■ Fühlerbruch</li> </ul>
<b>Anzeige zu niedrig oder schwankt</b>	Schlechter Isolationswiderstand in den Zuleitungen
<b>Deutlich zu hohe oder zu niedrige Anzeige</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Feuchtigkeit im Sensor oder in der Sensorzuleitung</li> <li>■ Falsche Ausgleichsleitung/Thermoelement bzw. verpolt angeschlossen</li> </ul>
<b>Bei Erwärmung der Messstelle erfolgt eine Verringerung des Ausgangssignals</b>	Thermoelement falsch angeschlossen
<b>Bei einpolig abgeklemmt Thermoelement wird noch ein Wert angezeigt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Elektromagnet. Störungen werden auf die Eingangsleitung eingekoppelt</li> <li>■ Wegen fehlender galvanischer Trennung und mangelhafter Isolation werden parasitäre Spannungen, z. B. durch die Ofenisolation, eingeschleift</li> </ul>
<b>Angezeigter Wert stimmt offensichtlich nicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Elektromagnet. Störungen werden auf die Eingangsleitung eingekoppelt</li> <li>■ Parasitäre galvanische Spannungen z. B. durch feuchte Isolation in der Ausgleichsleitung</li> </ul>
<b>Angezeigte Temperatur ist um einen konstanten Wert zu niedrig</b>	Vergleichsstellentemperatur-Kompensation ausgefallen

## **8. Entsorgung**

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen. Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landespezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.



Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Für eine geordnete Entsorgung gemäß nationaler Vorgaben sorgen.

Technische Änderungen vorbehalten.



**WIKI Alexander Wiegand SE & Co. KG**  
Alexander-Wiegand-Straße 30  
63911 Klingenberg/Germany  
Phone (+49) 93 72/132-0  
Fax (+49) 93 72/132-406  
info@wika.de  
www.wika.de

## 9. Specifications

Specifications	Model T91.10			Model T91.20			
	102	104	424	141	143		
<b>Input</b>	Thermocouples IEC 60751 K, J (L), T (U) 2-/3-wire	Pt100/Pt1000 IEC 60751 2-wire	Pt100/Pt1000 IEC 60751 2-wire	Thermocouples IEC 60751 K, J (L), T (U)	Pt100/Pt1000 IEC 60751 2-wire		
<b>Minimum span</b>	200 K	20 K	50 K	200 K	20 K		
<b>Maximum span</b>	-	850 K	-	-	850 K		
<b>Measuring ranges</b>	On request ("Possible measuring ranges" see data sheet TE 91.01)			On request ("Possible measuring ranges" see data sheet TE 91.01)			
<b>Measuring current</b>	-	0.8 ... 1 mA <sup>1)</sup>		-	0.8 ... 1 mA <sup>1)</sup>		
<b>Setting range</b>	■ Zero point potentiometer (Z) ■ Span potentiometer (S)	$\pm 5\text{ K}$ $\pm 5\text{ K}$		$\pm 5\text{ K}$ $\pm 5\text{ K}$			
<b>Cold junction compensation</b>		Yes	-	Yes	-		
<b>Analogue output</b>	0 ... 10 V, short-circuit proof, 3-wire <sup>2)</sup>			4 ... 20 mA, protected against reverse polarity, 2-wire			
<b>Linearisation</b>	Linear to temperature per IEC 60751			Linear to voltage			
<b>Measuring deviation</b>	< 1 % FS	< 0.1 % FS	< 1 % FS	< 1 % FS	< 0.1 % FS		
<b>Temperature coefficient</b>	■ Zero point ■ Span	< 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ < 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$		< 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ < 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$			
<b>Error influence of the cold junction compensation</b>		< 0.5 $^{\circ}\text{C}$	-	< 0.5 $^{\circ}\text{C}$	-		
<b>Rise time (response time)</b>	< 0.1 s			< 0.1 s			
<b>Signalling of sensor break</b>	> 10 V			> 20 mA			
<b>Sensor short circuit</b>	Voltage value for ambient temperature	0 V		Current value for ambient temperature	< 4 mA		
<b>Minimal load resistance</b>	3 k $\Omega$			3 k $\Omega$			
<b>Maximum current supply</b>	10 mA	40 mA	10 mA	-			
<b>Power supply</b>	DC 15 ... 35 V			DC 10 ... 35 V			
<b>Input of power supply</b>	Protected against reverse polarity			Protected against reverse polarity			
<b>Maximum permissible residual ripple</b>	< 10 %			< 10 %			
<b>Electromagnetic compatibility</b>	EN 61326 emission (group 1, class B) and immunity (industrial application)						
<b>Storage temperature</b>	-25 ... +85 $^{\circ}\text{C}$ [-13 ... 185 $^{\circ}\text{F}]$			-25 ... +85 $^{\circ}\text{C}$ [-13 ... 185 $^{\circ}\text{F}]$			
<b>Operating temperature</b>	-25 ... +85 $^{\circ}\text{C}$ [-13 ... 185 $^{\circ}\text{F}]$			-25 ... +85 $^{\circ}\text{C}$ [-13 ... 185 $^{\circ}\text{F}]$			
<b>Maximum permissible humidity</b>	< 95 %			< 95 %			
<b>Vibration</b>	5 g / 10 ... 200 Hz			5 g / 10 ... 200 Hz			
<b>Case material</b>	Polycarbonate			Polycarbonate			
<b>Potting material</b>	Polyurethane			-			
<b>Ingress protection</b>	■ Case ■ Connection terminals	IP30 per IEC/EN 60529 IP10 per IEC/EN 60529		IP30 per IEC/EN 60529 IP10 per IEC/EN 60529			
<b>Connection terminals</b>		Screw terminals		Screw terminals			
<b>Connection cross-section of terminals</b>	0.13 ... 1.5 mm <sup>2</sup>			0.13 ... 0.75 mm <sup>2</sup>			
<b>Weight</b>	Approx. 30 g			Approx. 10 g			
<b>Dimensions (D x H)</b>	44 x 26.5 mm [1.73 x 1.04 in]			25 x 15 mm [0.98 x 0.59 in]			

1) Depending on sensor resistance

2) Output signal e.g. 0 ... 2.5 V, 0 ... 5 V or 1 ... 5 V on request



WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG  
 Alexander-Wiegand-Straße 30  
 63911 Klingenberg/Germany  
 Phone (+49) 93 72/132-0  
 Fax (+49) 93 72/132-406  
 info@wika.de  
 www.wika.de

## 9. Technische Daten

Technische Daten	Typ T91.10			Typ T91.20	
	102	104	424	141	143
<b>Eingang</b>	Thermoelemente IEC 60751 K, J (L), T (U)	Pt100/Pt1000 IEC 60751 2-/3-Leiter	Pt100/Pt1000 IEC 60751 2-Leiter	Thermoelemente IEC 60751 K, J (L), T (U)	Pt100/Pt1000 IEC 60751 2-Leiter
<b>Minimale Spanne</b>	200 K	20 K	50 K	200 K	20 K
<b>Maximale Spanne</b>	-	850 K		-	850 K
<b>Messbereiche</b>	Auf Anfrage („Mögliche Messbereiche“ siehe Datenblatt TE 91.01)			Auf Anfrage („Mögliche Messbereiche“ siehe Datenblatt TE 91.01)	
<b>Messtrom</b>	-	0,8 ... 1 mA <sup>1)</sup>		-	0,8 ... 1 mA <sup>1)</sup>
<b>Einstellbereich</b>					
■ Nullpunktpotentiometer (Z)	±5 K			±5 K	
■ Spannepotentiometer (S)	±5 K			±5 K	
<b>Vergleichsstellenkompensation</b>	ja	-		ja	-
<b>Analogausgang</b>	0 ... 10 V, kurzschlussfest, 3-Leiter <sup>2)</sup>			4 ... 20 mA, verpolssicher, 2-Leiter	
<b>Linearisierung</b>	Temperaturlinear nach IEC 60751			Spannungslinear	
<b>Messabweichung</b>	< 1 % FS	< 0,1 % FS	< 1 % FS	< 1 % FS	< 0,1 % FS
<b>Temperaturkoeffizient</b>					
■ Nullpunkt	< 100 ppm/°C			< 100 ppm/°C	
■ Spanne	< 100 ppm/°C			< 100 ppm/°C	
<b>Fehlereinfluss der Vergleichsstellenkompensation</b>	< 0,5 °C	-		< 0,5 °C	-
<b>Anstiegszeit (Reaktionszeit)</b>	< 0,1 s			< 0,1 s	
<b>Signalisierung Fühlerbruch</b>	> 10 V			> 20 mA	
<b>Fühlerkurzschluss</b>	Spannungswert für Umgebungs- temperatur	0 V		Stromwert für Umgebungs- temperatur	< 4 mA
<b>Minimaler Lastwiderstand</b>	3 kΩ			3 kΩ	
<b>Maximale Stromaufnahme</b>	10 mA	40 mA	10 mA	-	
<b>Hilfsenergie</b>	DC 15 ... 35 V			DC 10 ... 35 V	
<b>Eingang der Hilfsenergie</b>	Geschützt gegen Verpolung			Geschützt gegen Verpolung	
<b>Maximal zulässige Restwelligkeit</b>	< 10 %			< 10 %	
<b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b>	EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Störfestigkeit (industrieller Bereich)				
<b>Lagertemperatur</b>	-25 ... +85 °C [-13 ... 185 °F]			-25 ... +85 °C [-13 ... 185 °F]	
<b>Betriebstemperatur</b>	-25 ... +85 °C [-13 ... 185 °F]			-25 ... +85 °C [-13 ... 185 °F]	
<b>Maximal zulässige Feuchte</b>	< 95 %			< 95 %	
<b>Vibration</b>	5 g / 10 ... 200 Hz			5 g / 10 ... 200 Hz	
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat			Polycarbonat	
<b>Vergussmaterial</b>	Polyurethan			-	
<b>Schutzart</b>					
■ Gehäuse	IP30 nach IEC/EN 60529			IP30 nach IEC/EN 60529	
■ Anschlussklemmen	IP10 nach IEC/EN 60529			IP10 nach IEC/EN 60529	
<b>Anschlussklemmen</b>	Schraubklemmen			Schraubklemmen	
<b>Anschlussquerschnitt der Klemmen</b>	0,13 ... 1,5 mm <sup>2</sup>			0,13 ... 0,75 mm <sup>2</sup>	
<b>Gewicht</b>	Ca. 30 g			Ca. 10 g	
<b>Abmessungen (D x H)</b>	44 x 26,5 mm [1,73 x 1,04 in]			25 x 15 mm [0,98 x 0,59 in]	

1) Abhängig vom Sensorwiderstand

2) Ausgangssignale z. B. 0 ... 2,5 V, 0 ... 5 V bzw. 1 ... 5 V auf Anfrage



WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG  
 Alexander-Wiegand-Straße 30  
 63911 Klingenbergen/Germany  
 Phone (+49) 93 72/132-0  
 Fax (+49) 93 72/132-406  
 info@wika.de  
 www.wika.de